

SOUPIS DOCHOVANÝCH MALOVANÝCH TRÁMŮ ZE ZÁMKU NA ŽAMPACHU

Šárka a Petr Bergerovi
akad. mal. a restaurátoři
2007

Dne 7. 8. 2007 bylo přivezeno celkem 30 kusů malovaných trámů. Kvůli zamýšlenému dalšímu využití těchto artefaktů v původním objektu bylo nutné provést evidence jednotlivých trámů, vč. popisu a zhodnocení jejich stavu.

Z této prohlídky vyplynulo několik poznatků:

- všechny trámy jsou z jedné strany nově seříznuté. Řezy zasahují malovanou část trámu.
- většina trámů je na neseříznuté straně z bočních stran opatřena černým (patrně sanačním) nátěrem. Tento nátěr se z podhledové strany nevyskytuje, vyjma ojedinělého zatečení. Zkoušky rozpustnosti ukázaly, že ač je barva sama o sobě rozpustná, je tento nátěr ireverzibilní, protože prosákl do hmoty dřeva. Dá se tedy předpokládat, že malba pod ním je již nenávratně zničena.
- Většina trámů je ve velmi špatném stavu, dřevo vykazuje stopy po dávném napadení dřevokazným hmyzem, na některých místech struktura dřeva vykazuje změny charakteristické po napadení dřevomorkou (nebo jinou houbou). Trámy jsou dnes naprosto suché, avšak na malovaných částech jsou jasné stopy po dlouhodobém zatékání.
- Na trámech, jejichž dřevo je v dobrém stavu (ale u kterých se dekor nedochoval), by bylo možné malbu zrekonstruovat podle trámů významně poničených, které nebude možné zachránit.
- Prezentace trámů v objektu zůstává otevřenou otázkou- trámy se liší svou délkou a většina z nich má min. jednu stranu destruovanou natolik, že v délce 40-50cm je struktura dřeva totálně zničena. Pokud je vůbec na těchto místech zachovaná malba, tak lpí pouze na skořepině dřeva silně pouze několik mm.

Kategorie:


I- IV- stav dřeva

a-d - kvalita dekoru


Soupis trámů:

- **** - 2 trámy (č. 8, 16) : trámy s dobře zachovaným dřevem a velmi kvalitním dekorem.
*** - 10 trámů (č. 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 23, 30): trámy s poměrně zachovaným dřevem i dekorem.
Bude nutná úprava dřeva i větší míra rekonstrukce dekoru


-
- ** - 12 trámů (č. 2, 5, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27): trámy s velmi poničeným dřevem a poničeným dekorem min. z jedné strany. Stav dřeva prakticky znemožňuje umístění zpět do interiéru
* - 4 trámy (č. 7, 25, 28, 29): trámy s velmi poničeným dřevem a s pouhými stopami dekoru
-- - 2 trámy (č. 20, 21): dřevo je dezolátním stavu, dekor se nedochoval ani na jedné straně .
Doporučujeme je z tohoto soupisu vyřadit.

1.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			265 mm	Ib ***
	<i>dekor z bočních stran:</i>	sedřený, nezřetelný	 31,5 x 24,5	
	<i>dekor z podhledu:</i>	nedochován		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto, na malované straně černý nátěr		
	<i>poznámka :</i>	dekor lze rekonstruovat, dřevo v přiměřeném stavu		




2.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			277 mm	IIa **
	<i>dekor z bočních stran:</i>	a/ poničený, ale zřetelný b/ zachovaný	 31,5 x 27,5	
	<i>dekor z podhledu:</i>	velmi kvalitní (!)		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto, na malované straně černý nátěr		
	<i>poznámka :</i>	dřevo silně napadené ze zákloповé strany, v dekorech poničené od hřebů a šroubů, dekory kvalitní a poměrně zachovalý		




3.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			249 mm	Ib ***
	<i>dekor z bočních stran:</i>	poničený, černý, lineární	 31 x 25	
	<i>dekor z podhledu:</i>	zachovaný, jednoduchý (modrozelený)		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto, na malované straně černý nátěr		
	<i>poznámka :</i>	dřevo zachované, dekor slabší, ale lze zrekonstruovat		




4.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			269 mm	II a **
	<i>dekor z bočních stran:</i>	velmi kvalitní!	 30 x 26	
	<i>dekor z podhledu:</i>	velmi kvalitní!		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto, na druhé straně uhnulý		
	<i>poznámka :</i>	velmi kvalitní dekor (!) , velmi špatný stav trámů (!)		




5.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			257 mm	IIa **
	<i>dekor z bočních stran:</i>	a/ slabší b/ kvalitní	 30 x 26	
	<i>dekor z podhledu:</i>	kvalitní dekor		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto		
	<i>poznámka :</i>	kvalitní dekor ze dvou stran (černý nátěr), velmi špatný stav trámu, napadený ze záklopové strany i z boku		




6.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			270 mm	IIb ***
	<i>dekor z bočních stran:</i>	poničený do poloviny trámu	 31 x 27	
	<i>dekor z podhledu:</i>	poničený, kvalitní, do půlky trámu		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto, na obou bocích černý nátěr		
	<i>poznámka :</i>	Dekor zasahuje do poloviny trámu, v malované části seříznut (!), Dřevo je napadené		




7.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			240	IIb *
	<i>dekor z bočních stran:</i>	sedřený, nečitelný	 31 x 27	
	<i>dekor z podhledu:</i>	zachovaný, červený		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto, na malované straně černý nátěr		
	<i>poznámka :</i>	dřevo je napadené z boku i z podhledové strany		




8.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			277	Ia (!) ****
	<i>dekor z bočních stran:</i>	kvalitní, kresebný	 31 x 27	
	<i>dekor z podhledu:</i>	kvalitní, žlutý se stínováním		
	<i>stav trámu:</i>	na straně nově seříznut		
	<i>poznámka :</i>	Jeden z nejjachovějších trámů s kvalitním dekorem. Bohužel je seříznut a na straně je nanesen černý sanační nátěr (cca 40cm)		




9.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			291 mm	Ia ***
	<i>dekor z bočních stran:</i>	kvalitní	 31,5 x 27	
	<i>dekor z pohledu:</i>	kvalitní, poničený od hřebíků		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto, na malované straně černý nátěr		
	<i>poznámka :</i>	kvalitní výzdoba, pokryta na boku sanačním černým nátěrem (cca 40cm), dřevo v poměrně dobrém stavu		




10.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			258 mm	Ia ***
	<i>dekor z bočních stran:</i>	zachovaný, kvalitní	 32 x 26	
	<i>dekor z pohledu:</i>	nedochován		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto, na malované straně černý nátěr		
	<i>poznámka :</i>	dekor na bočních stranách zachovaný, pokrytý sanačním černým nátěrem (40-50cm), z pohledu lze zrekonstruovat,		




11.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			280 mm	IIa ***
	<i>dekor z bočních stran:</i>	kvalitní, zachovaný pouze na 2/3	 31 x 26	
	<i>dekor z pohledu:</i>	kvalitní, zachovaný pouze na 2/3		
	<i>stav trámu:</i>	na straně nově seříznut		
	<i>poznámka :</i>	50cm z malované strany dřevo silně napadeno dřevokazným hmyzem, malba zachována ze 2/3		




12.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			253 mm	Ia ***
	<i>dekor z bočních stran:</i>	a/ setřený, nezřetelný b/ kvalitní	 32 x 26	
	<i>dekor z pohledu:</i>	červený, setřený, poničený otvory po hřebících		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto,		
	<i>poznámka :</i>	Stav dřeva je dobrý, malba je poničená černým nátěrem z boku, seříznutím trámu v malované části a otvory po hřebících		




13.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			330 mm	IIa **
	<i>dekor z bočních stran:</i>	a/ kvalitní, poničený b/ setřený	 32 x 26	
	<i>dekor z podhledu:</i>	zachovaný, kvalitní		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto		
	<i>poznámka :</i>	dřevo ve velmi špatném stavu, destruované z boků (dřevomorka?), malba na dvou stranách kvalitní, ale poničená černým nátěrem z obou stran		




14.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			268mm	II-IIIb **
	<i>dekor z bočních stran:</i>	a/ poničený, setřený b/ kvalitní, poničený na krajích	 32 x 27	
	<i>dekor z podhledu:</i>	nedochován		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto, na malované straně černý nátěr		
	<i>poznámka :</i>	velmi špatné dřevo trámu, zvláště z boků cca 50cm (!), malba poničená černým nátěrem, z podhledu malba nedochována		




15.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			224 mm	Ib-c **
	<i>dekor z bočních stran:</i>	dekor nezachován	 31,5 x 27	
	<i>dekor z podhledu:</i>	dekor poničen, z boku cca 40 nedochován		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto		
	<i>poznámka :</i>	stav dřeva dobrý, malba ve špatném stavu, trám necitlivě seříznut		




16.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			281 mm	Ia ****
	<i>dekor z bočních stran:</i>	velmi kvalitní	 31,5 x 26,5	
	<i>dekor z podhledu:</i>	velmi kvalitní		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto		
	<i>poznámka :</i>	velmi kvalitní malba, z boku pokryta černým nátěrem, trám necitlivě přeříznut v malované části		




17.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			225 mm	Ib-c **
	<i>dekor z bočních stran:</i>	a/ kvalitní, ale poničený b/ nedochován	 31 x 27	
	<i>dekor z podhledu:</i>	velmi poničený		
	<i>stav trámu:</i>	na straně nově seříznut		
	<i>poznámka :</i>	stav dřeva dobrý, malba velmi poničena nebo se nedochovala		




18.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			214 mm	Ib-c **
	<i>dekor z bočních stran:</i>	poničený, na většině plochy nedochován	 30,5 x 27	
	<i>dekor z podhledu:</i>	nedochován		
	<i>stav trámu:</i>	na straně nově seříznut		
	<i>poznámka :</i>	dřevo v poměrně dobrém stavu, dekor pouze fragmentální		




19.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			254 mm	IIa **
	<i>dekor z bočních stran:</i>	kvalitní, ale poničený seříznutím	 30 x 27	
	<i>dekor z podhledu:</i>	poničený		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto		
	<i>poznámka :</i>	trám na jedné straně napadený- totální destrukce dřeva cca 50cm- na druhé straně necitlivě seříznut.		




20.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			233 mm	IVd --
	<i>dekor z bočních stran:</i>	nedochován	 31,5 x 26,5	
	<i>dekor z podhledu:</i>	nedochován		
	<i>stav trámu:</i>	špatný		
	<i>poznámka :</i>	Velmi špatný stav dřeva, bez dekoru. DOPORUČUJEME VYŘADIT		




21.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			291 mm	IVd --
	<i>dekor z bočních stran:</i>	nedochoval se	 31,5 x 26	
	<i>dekor z podhledu:</i>	nedochoval se		
	<i>stav trámu:</i>	špatný		
	<i>poznámka :</i>	katastrofální stav dřeva. dekor nedochován ani na jedné straně DOPORUČUJEME VYŘADIT		




22.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			246 mm	IIa **
	<i>dekor z bočních stran:</i>	a/dochovaný fragmentálně b/kvalitní, zachovaný	 31,5 x 27	
	<i>dekor z podhledu:</i>	kvalitní, poničený		
	<i>stav trámu:</i>	na straně nově seříznut		
	<i>poznámka :</i>	Dřevo ve špatném stavu v celé délce, na krajích uhnílé . Dvě strany s kvalitním dekorem		




23.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			291 mm	Ia-b ***
	<i>dekor z bočních stran:</i>	a/ velmi kvalitní, hodně poškozený b/ poškozený	 31,5 x 27	
	<i>dekor z podhledu:</i>	kvalitní		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto		
	<i>poznámka :</i>	Dřevo v dobrém stavu, malba kvalitní, jednu boční stranu bude nutné zrekonstruovat. Z boku zasahuje cca 40cm černý nátěr.		




24		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			264,5 mm	IIa **
	<i>dekor z bočních stran:</i>	velmi kvalitní dekor na obou stranách	 31,5 x 26	
	<i>dekor z podhledu:</i>	dekor nedochován, poškozeno otvory po hřebecích		
	<i>stav trámu:</i>	na straně nově seříznut		
	<i>poznámka :</i>	dřevo silně napadeno, destrukce trámu cca 50cm. Dekor na bocích velmi kvalitní, z podhledu nutno zrekonstruovat		




25.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			227,5 mm	IIIc *
	<i>dekor z bočních stran:</i>	a/ silně poškozen(fragmenty) b/ nedochoval se	 31,5 x 26	
	<i>dekor z podhledu:</i>	dekor nedochován		
	<i>stav trámu:</i>	na straně nově seříznut		
	<i>poznámka :</i>	Dřevo napadeno v celé šířce ze záklopové strany, dekor nedochován		




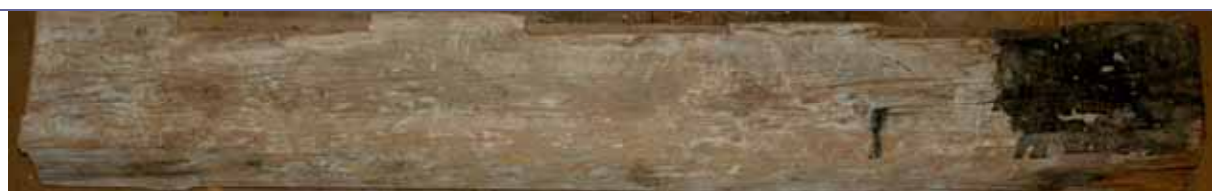
26.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			240 mm	IIa **
	<i>dekor z bočních stran:</i>	a/ poničený,lze rekonstruovat b/ velmi pěkný	 32 x 25,5	
	<i>dekor z podhledu:</i>	velmi pěkný		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto, destrukce z boku cca 40cm.		
	<i>poznámka :</i>	Špatný stav dřeva, malba z bočních stran pokryta černým nátěrem. Pěkný dekor z podhledu a jednoho boku		








27.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			290 mm	Ia ***
	<i>dekor z bočních stran:</i>	a/ velmi kvalitní b/ poničený	 32,5 x 28	
	<i>dekor z podhledu:</i>	kvalitní		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto, na malované straně černý nátěr (cca 50cm)		
	<i>poznámka :</i>	Kvalitní dekor poničený seříznutím a nátěrem. Zachován ze dvou stran, třetí strana možná rekonstrukce.		



28.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			212 mm	Ib-c * / **
	<i>dekor z bočních stran:</i>	nedochoval se, pouze místy fragmenty	 30 x 23,5	
	<i>dekor z podhledu:</i>	poničený, lze rekonstruovat		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto		
	<i>poznámka :</i>	velmi špatný stav dřeva, malba pouze fragmentální, černý nátěr cca 50cm		



29.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			232 mm	IIIc *
	<i>dekor z bočních stran:</i>	velmi poničený	 30,5 x 28	
	<i>dekor z podhledu:</i>	velmi poničený		
	<i>stav trámu:</i>	na straně nově seříznut		
	<i>poznámka :</i>	katastrofální stav dřeva, velmi špatný stav maleb		
				
				
				

30.		<i>popis:</i>	<i>rozměr:</i>	<i>zařazení:</i>
			209 mm	Ic **/**
	<i>dekor z bočních stran:</i>	velmi poničený	 30,5 x 28	
	<i>dekor z podhledu:</i>	pěkný		
	<i>stav trámu:</i>	zhlaví nově seříznuto,		
	<i>poznámka :</i>	poměrně dobrý stav trámu, poničená malba z boků by mohla být zrekonstruována podle jiných trámů		
